

Checkliste Installation auf Kundenrechner

- ☐ BIOS umstellen auf automatisch Start nach Spannung ein
- ☐ Energieoptionen auf Immer EIN umstellen (kein Standby)
- ☐ Bei Betätigung Netzschalter – Keine Aktion einstellen
- ☐ Leistungsoptionen (unter System) auf höchste Leistung umstellen.
- ☐ Betriebssystemauswahl und Anzeige der Wiederherstellungsoptionen auf 10 Sekunden einstellen damit Windows nach Spannung Aus ohne Abfrage startet (unter System).
- ☐ Addware deinstallieren
- ☐ Optional UAC Ausschalten (msconfig, danach Rechner Neustart)
- ☐ Neueste Windows Updates installieren, Einstellung Updates herunterladen aber manuell installieren auswählen damit kein automatischer Neustart erfolgt.
- ☐ Optional Firewall ausschalten (für Beckhoff Aktoren) falls Rechner bereits hinter einer Firewall steht.
- ☐ HMI-Master Installation
 - Setup ausführen (www.hmi-master.at - Download)
 - Bei Windows 7 Pfad ([c:\hmi_master](#)) ohne Änderung übernehmen
 - Server „hmi_master_svr.exe“ manuell starten und Meldung von Firewall bestätigen, Zugriff auf alle Netzwerke erlauben.
 - Server als Dienst installieren, siehe service_install.bat im Installationsverzeichnis.
 - „hmi_master_svr.exe -startdelay 1000 -service-install“ als Administrator ausführen.
 - Verknüpfung Server vom Desktop löschen
 - Rechner neustart oder Dienst mit „net start hmimaster_server“ (als Administrator) starten
 - Visu starten und auf „127.0.0.1“ verbinden, System – Einstellungen Seriennummer „SN(SERVER): _____“ freischalten lassen.
- ☐ Teamviewer Installieren
 - Bei Installation Erweiterte Einstellungen wählen
 - VPN Installieren
 - In den Optionen Eingehende LAN Verbindungen aktivieren.
 - ID notieren
- ☐ Netzwerkeinstellungen:
 - LAN auf 192.168.1.100
 - WLAN auf DHCP
- ☐ Backup eventuell Image der Platte erstellen.
- ☐ Prüfen ob Rechner und HMI-Master Dienst mit Spannung Ein selbstständig startet.